



業界意外事故

於2020年6月27日下午，在啟德一個建築地盤發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在一幢興建中的樓宇高層外牆搭建竹棚架時，被一支從上方墜下的金屬支柱擊中，並連同該金屬支柱墮下至樓宇的平台死亡。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。


相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202006/27/P2020062700827.htm>

來源：政府新聞處

改善建議

► 作為承建商/分判商/僱主：


- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮所安裝的結構或其部份的大小、形狀、重量和重心；將會用作起重操作工序的起重機械及吊運方法，以及工作環境所涉及的影響，找出所有與工作有關的潛在危害，特別注意該結構或其部份在安裝期間的任何移動；
- 根據風險評估的結果，制定相關工作計劃，以消除或適當地控制該危害；
- 委派一名具經驗的合資格人士監督相關工序，以確保所有風險獲有效控制；及
- 向所有相關工友 / 僱員提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

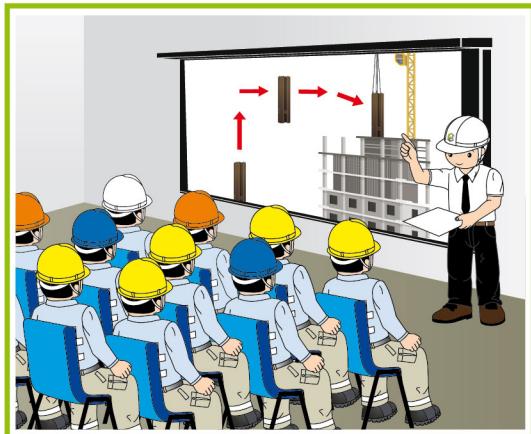

向所有相關人員介紹該計劃和程序

► 作為前線管工及工友：

- 圍封安裝區域和展示適當的警告告示，及採取控制措施以防止未獲授權人士進入該圍封區域；及
- 確保被安裝的結構已適當及穩固地支持，以防止非故意移動。

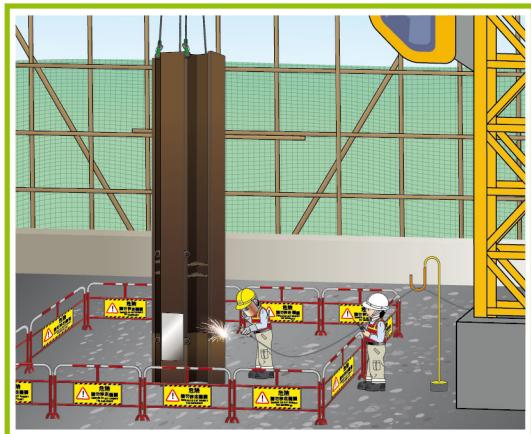

設立危險區域以防未受權人士進入

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤(安全)規例》和勞工處發出的《安全工作系統》及《風險評估五部曲》。

免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。